



Název veřejné zakázky: **Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce**  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **1519/2019**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

### Dotaz č. 1

#### Dotaz č.1:

V aktualizovaném výkazu výměr je položka 916111111 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek 78,2 m a položka 592172125 obrubník betonový zahradní šedý 100x5x20 cm 78,2 m, ale v předchozím VV byla položka 916331112 Osazení zahradního obrubníku 78,2 m. Prosíme o upřesnění.

#### Dotaz č.2:

Do aktualizovaného VV bylo přidáno 37 m opěrné zdi v.2400 mm. Zábradlí doplněno nebylo. Prosíme o upřesnění.

### Odpověď č. 1

1. V zadání je oproti původní tato záměna z:

916111111	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z kameniva těžného
-----------	--

na

916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
-----------	---

2. Rozpočtář využil položku opěrné zídky k vytvoření nové položky zábradlí, ale nepřepsal sloupec "Plný popis a poznámka". Ve výkazu výměr se neukazoval sloupec "Zkrácený popis", zatímco v kontrolovaných rozpočtech se ukazoval správný sloupec "Zkrácený popis". Opraveno.

Zadavatel zveřejňuje doplněný a opravený výkaz výměr.

**Dotaz č. 2**

Prosíme o vysvětlení položek nového VV uveřejněného s Vysvětlením č. 2 a to konkrétně položek týkajících se opěrných zdí:

pol. 31 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1000 mm 29,9 m;

pol. 32 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 2400 mm 12,65 m;

pol. 73 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 2400 mm 37,00 m

V PD je pouze opěrná zeď podél parkovacích stání a to v celkové délce 37 m. Prosíme o informaci (nejlépe zakres do situace), kde se nachází doplněné opěrné zdi (pol. 31 a 32). Za vysvětlení předem děkujeme.

**Odpověď č. 2**

Zadavatel zveřejňuje doplněný a opravený výkaz výměr.

**Dotaz č. 3**

Prosím o zaslání dodatečné informace na akci s názvem "Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce".

V DI 2 uvádíte, že ve výkazu výměr, pod položkou poř. č. 73, je doplněna položka zábradlí nad opěrnou zdí. Ale pod touto položkou je uvedena: Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 2 400 mm délka 37m. Prosíme o úpravu výkazu výměr.

**Odpověď č.3 :**

Chyba vznikla u rozpočtáře, že nepřepsal u nové položky tvořené z příbuzné položky jeden údaj na zadní záložce v rozpočtovém programu. V aktualizaci je toto již správně.

Zadavatel zveřejňuje doplněný a opravený výkaz výměr.




**Dotaz č. 4**

žádám Vás o vysvětlení zadávací dokumentace shora jmenované veřejné zakázky:

- 1) Soupis prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“ nebo „soupis prací“) SO 1.1 obsahuje položku poř. č. 12

12	M	59213001	Žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm	m	87,000
----	---	----------	--	---	--------

jedná se o materiálovou položku. Ze situace č. C.2 vyplývá, že stávající kabely v několika místech stavby bude nutné uložit to betonové chráničky. Žádám Vás o sdělení, kde v soupisu prací je položka práce pro uložení kabelů do chráničky. Z projektové dokumentace není zřejmá hloubka umístění kabelů, není nám tedy jasné, zda bude možné provést vápnění aktivní zóny. V případě, že jsou kabely až pod touto zónou, chybí v rozpočtu ruční odkop předmětných kabelů. Žádám o objasnění.

- 2) Projektová dokumentace řeší rekonstrukci kanalizace mezi šachtami Š1-Š2. Žádám Vás o sdělení, zda by neměla být rekonstruována část mezi Š4-Š2?

- 3) Soupis prací SO 1.1 obsahuje položku

35	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	48,875
		vv	opěrné stěny 29,9*1+12,65*1,5		48,875

Z výkazu výměr je zřejmé, že chybí lože pod část opěrné zdi o výměře 37,0 m. Žádám o doplnění.

- 4) Soupis prací SO 1.1 obsahuje položku

9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	373,290
---	---	-----------	---	----------------	---------

Položka neobsahuje výkaz výměr, není tedy zcela zřejmé, že obsahuje výkopové práce i pro opěrnou zeď. Není také zřejmé, že soupis prací osahuje postupný zásyp podstavy opěrné zdi. Žádám o objasnění.




**5) Soupis prací SO 1.2 obsahuje položku**

4	M	59213001	Žlab kabelový betonový 100 x 18,5/ 10 x 10 cm	m	38,000
---	---	----------	---	---	--------

, jedná se o materiálovou položku. Ze situace č. C.2 vyplývá, že stávající kabely v několika místech stavby bude nutné uložit to betonové chráničky. Žádám Vás o sdělení, kde v soupisu prací je položka práce pro uložení kabelů do chráničky. Z projektové dokumentace není zřejmá hloubka umístění kabelů, není nám tedy jasné, zda bude možné provést vápnění aktivní zóny. V případě, že jsou kabely až pod touto zónou, chybí v rozpočtu ruční odkop předmětných kabelů. Žádám o objasnění.

**6) Soupis prací SO 1.2 obsahuje položku**

12	M	58337344	Štěrkopisec frakce 0-32	t	17,680
	VV		"výkopy - lože - obsyp"		
	VV		(33,280+3,2)-(3,76+15,04)		17,680
	VV		<b>Součet</b>		<b>17,680</b>
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s ubožením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m <sup>3</sup>	17,680
	VV		"výkopy - lože - obsyp"		
	VV		(33,280+3,2)-(3,76+15,04)		17,680
	VV		<b>Součet</b>		<b>17,680</b>

Z výše uvedeného výkazu výměr je zřejmé, že v položce poř. č. 12 při přepočtu z m<sup>3</sup> na t došlo k chybě, chybí násobení objemovou hmotností. Množství položky č. 12 by mělo být 17,68\*1,8=31,824 t. Žádám o opravu.

**7) Soupis prací SO 1.2 obsahuje položku**

11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	33,840
	VV		(94,0*0,1*0,4)*1,8 "Lože"		6,768
	VV		(94,0*(0,3+0,1)*0,4)*1,8 "Obsyp"		27,072
	VV		<b>Součet</b>		<b>33,840</b>

Dle soupis prací bude do vzdálenosti 36 km odvezeno celkem 33,28 m<sup>3</sup>, ale u poplatku za skládku je počítáno s menším množstvím tj. 18,8 m<sup>3</sup>. Žádám o vysvětlení.

**8) Soupis prací SO 1.2 neobsahuje položku výkop a likvidace stávajícího teplovodního potrubí. Zůstane stávající potrubí v místě nebo bude zlikvidováno?**

9) Ze situace C.2 je zřejmé, že nově navržené teplovodní potrubí je delší než 60 m, navíc v místě křížení s budoucím vjezdem na parkoviště je umístěno do chráničky. Žádám o sdělení jaká je skutečná délka potrubí, dále o doložení kladecího výkresu vč. vystrojení nové šachty, protože tyto skutečnosti mají významný vliv na nabídkovou cenu.

10) Dle soupisu prací SO 1.2 je délka nové kanalizace a teplovodního potrubí celkem 120 m. V položce poř. č. 1 hloubení rýh je ve výkazu výměr uvažováno s délkou 94 m a šířkou 0,4m. Domnívám se, že zde není uvažováno s výkopem pro teplovodní potrubí, u kterého bude muset výkop širší, navíc z místních poměrů (velký svah, stávající stromy) je dost pravděpodobné, že výkop bude muset být řešen ručně. Takto prováděné práce, které mají vliv i na přesun výkopku jsou jiného charakteru a jinak finančně náročné. Žádám o prověření těchto skutečností a případnou úpravu soupisu prací.

11) Soupis prací SO 1.2 obsahuje bourací práce vč. odvozu na skládku, chybí však poplatek za skládku. Žádám o opravu.



#### **Odpověď č. 4**

1. Doplněna pol. č. 89 uložení žlabů
2. Oprava úseku mezi Š.2-Š.4 bude provedena v rámci již probíhající stavby MRI.
3. Lože pod část opěrné zdi nechybí. Pod opěrnou zdi výšky 1 m o délce 29,9 m je šířka podsypu 1 m ->29,9 m<sup>2</sup>. Pod opěrnou zdi výšky 2,4 m o délce 12,65 m je šířka podsypu 1,5 m -> 18,975 m<sup>2</sup>. Celkem tedy 48,875 m<sup>2</sup>. Jiná opěrná zeď není součástí SO 1.1.
4. Součástí této položky jsou výkopové práce v rámci celého SO 1.1. Z charakteristických řezů je zcela patrné, že je nutné provést výkopové práce i pro opěrnou zeď. Rovněž je zde vidět i postupný zásyp
5. Přidána položka 29, doplněny odkopy a navázané položky
6. – 11. Zadavatel zveřejňuje doplněný a opravený výkaz výměr

#### **Dotaz č. 5**

Zasílám Vám dotaz k ZD na akci s názvem „Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu I, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. – stavební práce“.


V aktualizovaném výkazu výměr ze dne 18.03.2019 není uvedeno ocelové zábradlí na opěrné zídce, na výkresech C.0 a C.4 však ano.

#### **Odpověď č. 5**

Zadavatel zveřejňuje doplněný a opravený výkaz výměr, viz odpověď na dotaz č.1.

**Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele.**

V Ústí nad Labem dne: **21 -03- 2019**

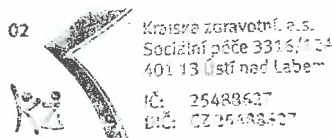

.....  
**Ing. Petr Fiala**  
generální ředitel



**Přílohy:** opravený VV, doplněná situace a schéma šachty teplovodu.