


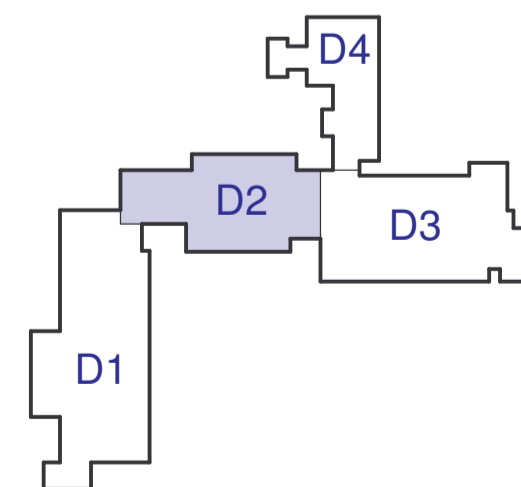




Číslo	Účel místnosti	Plocha(m2)	Podlaha	Úprava povrchů	Úprava stropu
2.01	Odběry plodové vody	19,75	PVC	Ker. obkl. a om. nát v.1800	podhled kazet v. 2900
2.02	Výšetřovna	19,81	PVC	Ker. obkl. a om. nát v.1800	podhled kazet v. 2900
2.03	Pracovní sestry	10,14	PVC	Ker. obkl. a om. nát v.1800	podhled kazet v. 2900
2.04	Sledování pacienta	8,33	PVC	Ker. obkl. a om. nát v.1800	podhled kazet v. 2900
2.05	CTG	23,02	PVC	Ker. obkl. a om. nát v.1800	podhled kazet v. 2900
2.13	Čekárna	32,74	PVC	Omyv.nátěr v.1 500	podhled kazet v. 2600
2.14	Úklid	2,88	Ker. dlažba	Omyv.nátěr v.1 800	SDK podhl.hl. v. 2600
2.15	Chodba	44,36	PVC	Omyv.nátěr v.1 800	podhled kazet v. 2600
2.16	Sklad šp. prádla a odp.	2,56	PVC	Omyv.nátěr v.1 800	podhled kazet v. 2600
2.17	Výtah	7,25	PVC		
2.18	Předsíní a WC pacienti Ž	477	Keramická dlažba	Ker. obkl.v. 2000	SDK podhl.hl. v. 2600
2.19	Předsíní a WC pacienti M	4,16	Keramická dlažba	Ker. obkl.v. 2000	SDK podhl.hl. v. 2600
2.20	Prostor schodiště	39,06	PVC	Omyvatelný nátěr v.1500	
2.38	Sklad zdrav. mat.	5,58	PVC	Omyvatelný nátěr v.1800	SDK podhl.hl. v. 2600
2.39	Předsíní a WC zam.	5,33	Keramická dlažba	Ker. obkl.v. 2000	SDK podhl.hl. v. 2600
2.40	Kabinka	2,02	PVC	Omyvatelný nátěr v.1800	podhled kazet v. 2900

	Konstrukce stávající zděné z CDM a keramické panely obvodové
	Konstrukce stávající železobetonové
	Příčky zděné pórobetonové P2-800
	Příčky zděné s příčkovek AKU tl. 11,5 mm , R <sub>w</sub> =47dB



Ved. atelieru	Žežulka Ct.	Zodp. projektant	Ing. Franěk	
Hl. projektant	Ing. Franěk	Vypracoval	Ing. Franěk	
Místo	Ústí n.L.	Kraj	Ústecký	
Investor	Krajská zdravotní a.s.			
<b>Akce</b> <b>Fetomatální centrum - DK, část D2</b> <b>(3. nadzemní podlaží) MNUL</b>				
<b>Část</b> <b>D.1.1 - Architektonicko stavební řešení</b>				
<b>Výkres</b> <b>Půdrys 3.NP - výkres stavebních úprav</b>				
<b>Datum</b> 11/2013 <b>Stupeň</b> DSP <b>Číslo výkresu</b>				<b>Měřítko</b> <b>1:50</b> <b>Číslo výtitku</b>
<b>D.1.1-2</b>				